

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS
Date du repérage : 29/04/2019



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... **Gironde**
Adresse : **Lieu dit Les Hivers**
Commune : **33390 BERSON**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :
**Toutes parties visibles et accessibles
sans démontage ni investigations
destructives.**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ... **AVOCATSDYNAMISEUROPE**
18000233-EJ/EJ/CS
Adresse : **27 rue Boudet**
33000 BORDEAUX

Objet de la mission :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations électriques |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (DTG) |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives | <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP) | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier) |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations gaz | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input checked="" type="checkbox"/> ERNMT / ESRIS | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | |

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **Lieu dit Les Hivers**

Commune : **33390 BERSON**

Périmètre de repérage : ... **Toutes parties visibles et accessibles sans démontage ni investigations destructives**

| | Prestations | <u>Synthèse des résultats</u> |
|---|--------------------------|--|
|  | DPE | Etiquette énergétique vierge |
|  | Amiante | Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Rapport conforme au décret du 3 juin 2011 et arrêté du 12 décembre 2012 Listes A et B). |
|  | CREP | Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. |
|  | Gaz | L'installation comporte des anomalies de type A1, A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. |
|  | Électricité | L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). |
|  | Etat Termite/Parasitaire | Au jour de l'inspection : Il a été repéré des indices d'infestation de termites dans les parties visibles et accessibles. Au jour de la visite il n'a pas été décelé de termites vivants dans les parties visibles et accessibles sans démontages ni investigations destructives. |
|  | ERNMT / ESRIS | Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 2 selon la réglementation parasismique 2011 |

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
Date du repérage : 29/04/2019

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Gironde**
Adresse : **Lieu dit Les Hivers**
Commune : **33390 BERSON**

Documents fournis:

..... **Aucun document ne nous a été remis**

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :

..... **Habitation (maisons individuelles)**

..... **Toutes parties visibles et accessibles sans démontage ni investigations destructives**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

..... **Néant**

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**

Adresse : **27 rue Boudet 33000 BORDEAUX**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**

Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**

Adresse : **27 rue Boudet
33000 BORDEAUX**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **Monsieur GABORIT Gilles**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL ETIC**

Adresse : **74, rue Victor Billon
33110 LE BOUSCAT**

Numéro SIRET : **48933263500015**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **GENERALI**

Numéro de police et date de validité : / **31/12/2019**

Certification de compétence **CPDI 4309** délivrée par : **I.Cert**, le **09/05/2017**

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dégagement,
Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - WC,
Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd),

Maison - Esc0/1,
Maison - Niv1 - Palier,
Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - WC,
Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd),
Local technique piscine (présence de mobilier lourd),
Charpente,
Chai (présence de mobilier lourd),
Atelier extérieur (présence de mobilier lourd),
Jardin

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du diagnostic d'infestation (3) |
|--|--|---|
| Maison | | |
| Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd) | Sol - Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture + Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Lambris métal et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd) | Sol - carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd) | Sol - Béton | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Pierre + parpaings et Enduit | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P2) - B - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Embrasure - A - Enduit | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd) | Sol - béton et Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Papier peint | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Embrasure - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - C - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P2) - C - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Solivage bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Dégagement | Embrasure (E1) - A - Tapisserie | Absence d'indices d'infestation de termites |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du diagnostic d'infestation (3) |
|---|--|---|
| | Sol - béton et carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P2) - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Lambris métal et plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd) | Sol - Dalles de sol collées ou fixées | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Lambris métal et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - WC | Sol - Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur inférieur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Lambris métal et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd) | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Volet - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd) | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Papier peint | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Volet - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd) | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - B - Doublage bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Volet - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd) | Sol - Carrelage | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Esc0/1 | Escalier - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Contremarches - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Garde corps - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du diagnostic d'infestation (3) |
|---|--|--|
| Niv1 - Palier | Mur - Doublage Plâtre et Papier peint | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - Lambris bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd) | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Papier peint | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - lambris bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd) | Sol - Moquette collée ou fixée | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Papier peint | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Fenêtre (F3) - Bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - lambris bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv1 - WC | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plinthes - A, B, C, D - bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - lambris bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd) | Sol - Stratifié bois fixé ou collé | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - Doublage Plâtre et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - lambris bois et Peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Local technique piscine (présence de mobilier lourd) | Sol - Béton | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - parpaings | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - Métal et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Charpente | Charpente - Eléments bois | Vu en partie de par la configuration: Plafond rampant sous toiture - Détuilage en 5 points depuis la couverture : présence de volige ne permettant pas l'accès complet |
| Chai (présence de mobilier lourd) | Sol - béton | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - parpaings + pierre et éléments bois | Présence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P2) - A - bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Plafond - plaques fibro-ciment et Faux plafond | Absence d'indices d'infestation de termites |
| Atelier extérieur (présence de mobilier lourd) | Sol - béton | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Mur - A, B, C, D - parpaings | Absence d'indices d'infestation de termites |
| | Porte (P1) - A - Bois et peinture | Absence d'indices d'infestation de termites |

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du diagnostic d'infestation (3) |
|---|--|---|
| Jardin | Sol - Abords immédiats sur 10 m autour de la maison - Nous ne garantissons pas le sous-sol | Absence d'indices d'infestation de termites |

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Cf norme et arrêté Nota 5 : METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC : Définition de mission définissant la méthodologie des investigations

| Localisation | Liste des ouvrages, parties d'ouvrages | Motif |
|--------------|--|-------|
| Néant | - | |

Nota : notre cabinet s'engage à organiser une visite ultérieure sur les lieux concernant les éléments et parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire.

H. - Constatations diverses :

| Localisation | Liste des ouvrages, parties d'ouvrages | Observations et constatations diverses |
|--|--|--|
| Maison - Niv0 - WC | Porte (P1) - A - bois et peinture | Altérations de type pourriture fibreuse |
| Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd) | Fenêtre (F3) - Bois et Peinture | Altérations de type pourriture fibreuse |
| Charpente | Charpente - Eléments bois | Indices d'infestation de <i>Anobium punctatum</i> (Petites vrillettes), Indices d'infestation de Capricornes des maisons (<i>Hyloterpes bajulus</i>) |



Accès Couverture/Charpente



Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Contrôle visuel et sondage mécanique des bois mis en œuvre, visibles et accessibles, sans destruction, sans démontage ni investigation destructives . La mission se limite aux pathologies du bois d'œuvre accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, par sondage des éléments sans travaux, sans démolitions, sans dégradations, sans déplacement de meubles ni d'objets lourds/encombrants, appareils électroménagers, sans dépose de revêtements de murs, sols et faux-plafonds.

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Nota 5 : METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC :

Le contrôle du bien se limite à un examen VISUEL et sondage NON DESTRUCTIF (sans démontage ni dépose) des BOIS des ELEMENTS VISIBLES et ACCESSIBLES. A la charge du propriétaire de rendre accessibles et visibles, avant notre passage, toutes les parties du bien.

Elle ne peut conduire par nature à des informations à caractère exhaustif. L'absence, d'indices de présence de termites, n'exclut pas une éventuelle activité en profondeur ou en sous œuvre et rend indispensable un nouveau contrôle après dépose ou démolition et/ou avant tous travaux de revêtement ou réfection des lieux.

Le gros œuvre d'un bâtiment, l'intérieur des murs, des planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), faux plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, tissus, PVC, lambris, plinthes, carrelage, revêtements de sols...) restent des parties inaccessibles.

La mission est effectuée sur les seules parties visibles et accessibles, exception faite du mobilier, le déplacement d'objets lourds étant interdit. Le demandeur ne pourra se prévaloir de cette attestation pour les parties meublées, encombrées, non visibles, non accessibles et/ou non mentionnées dans le présent diagnostic.

En général : Pas d'accès ni d'examen possible derrière les doublages et revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre

matériaux pouvant masquer un élément bois, ni sous les revêtements de sols fixés ou collés, ni sur les éléments cachés (sols, murs, plafond) par du mobilier ainsi que les plafonds, murs et sols cachés par du plâtre. Les tas de bois ne font pas partis de la mission et ne sont pas examinés.

Nous vous proposons de revenir sur les lieux du diagnostic pour une visite complémentaire des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés dans leur intégralité : présence de mobilier (impossible à déplacer), bâtiment ou parties de bâtiments visités encombrés. Ceci à la requête expresse du client dès lors qu'il aura rendu accessible et totalement vide les éléments non vérifiés (frais de déplacement et rédaction des documents définis par avenant au présent constat, et restant à la charge du client).

L'absence de traces de termites constatées visuellement n'exclut pas la présence de celles-ci sur les parties d'ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés, les poteaux raidisseurs de cloison ou les sous faces de plancher, les faces cachées de tous éléments bois, doublages, plinthes, éléments de charpente et lambris, dont la détection nécessiterait des démontages ou des sondages destructifs. Dans nos investigations, il ne peut être déclaré que ce qui est dûment constaté : notre cabinet mentionne : "individus visibles". Ainsi, les termites peuvent abandonner temporairement ou s'éloigner d'un site du fait de : travaux, forte humidité, inondations ou applications diverses et revenir ultérieurement.

S'il est réalisé ultérieurement des travaux impliquant l'enlèvement d'éléments et donc des sondages destructifs permettant de découvrir des traces de termites, notre responsabilité ne saurait être retenue (Notre cabinet propose une revisite avec un nouveau rapport en cas de travaux et/ou d'enlèvement d'élément).

L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Il appartient au détenteur de l'attestation, de demander à un expert en bâtiment l'appréciation sur la résistance mécanique des matériaux en œuvre.

Le constat de l'état parasitaire traduit l'infestation ancienne ou effective de termites à la date de la visite. Toutefois, la trace d'activité de cet insecte peut apparaître après notre venue et ne peut de ce fait engager notre responsabilité.

Cet état parasitaire n'a de valeur que pour la date de la visite et est utilisable 180 jours. Notre responsabilité est engagée pour une erreur de diagnostic, seulement dans le cas où une présence de termite serait effective et décelable par un professionnel sans recourir à une quelconque dégradation en profondeur ou démontage, le jour de notre visite.

Vendeur - Acquéreur sont conscients que la présence de termites dans le bâti est un évènement fréquent et/ou inévitable en aquitaine. Il est contractuellement établi qu'ils renoncent à un recours en annulation de vente/achat ou indemnité autre que l'engagement contractuel des parties, qui est limité à cinq fois le montant des honoraires.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit sans l'autorisation écrite du cabinet.

La valeur de ce certificat ne sera effective et notre responsabilité engagée qu'après règlement de la facture.

Visite effectuée le **29/04/2019**.

Fait à **BERSON**, le **29/04/2019**

Par : Monsieur GABORIT Gilles

Signature du représentant :



Le présent constat est valable au jour même de la visite, selon la loi, il est utilisable durant six mois pour toute transaction immobilière.

En cas de vente d'immeuble bâti dans une zone à risque de contamination, la clause d'exonération de garantie pour vice caché, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état relatif à la présence de termites dans le bâti soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état relatif à la présence de termites dans le bâti doit avoir été établi depuis moins de six mois à la date de l'acte authentique. Il s'ensuit que la validité du présent constat parasitaire est limitée à 6 mois à compter de sa date.

Le présent constat étant limité, à la date de son établissement, au constat visuel des parasites xylophages sans sondage destructif des lieux visités, l'absence de traces de termites constatée visuellement n'exclut pas la présence de termites en sous-face des éléments de charpentes, contre-cloisons, plinthes, entre-plafonds et planchers et autres éléments dont la détection exigerait des sondages destructifs.

Par suite, s'il est réalisé ultérieurement, des travaux impliquant l'enlèvement de la charpente, du parquet, des plinthes et autres éléments de moquettes, tapisseries etc... et s'il apparaît alors des termites, la responsabilité de la société ETIC ne peut être engagée en l'absence de traces constatées visuellement à la date de création de ce dernier.

Rappel : Dans le cas de présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Le transfert de propriété du rapport délivré à l'Acheteur de la prestation n'interviendra qu'après paiement intégral du prix en principal et accessoire. Le paiement ne sera réputé acquis qu'après encaissement des sommes dues. L'inexécution par l'Acheteur de ses obligations de paiement, pour

quelque cause que ce soit, rend le présent rapport nul et non avenue et confère à la société ETIC le droit d'exiger sa restitution immédiate. L'Acheteur déclare accepter purement et simplement la clause de réserve de propriété et ses conséquences. Le transfert de propriété du rapport délivré à l'Acheteur de la prestation n'interviendra qu'après paiement intégral du prix en principal et accessoire. Le paiement ne sera réputé acquis qu'après encaissement des sommes dues.

Nota : Le diagnostiqueur ayant réalisé le présent état relatif à la présence de termites dans le bâti n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-
Date du repérage : EJ/EJ/CS
29/04/2019

Références réglementaires

| | |
|-----------------------|--|
| Textes réglementaires | Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015. |
|-----------------------|--|

Immeuble bâti visité

| | |
|---|---|
| Adresse | Rue : Lieu dit Les Hivers Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : . 33390 BERSON |
| Périmètre de repérage : | Toutes parties visibles et accessibles sans démontage ni investigations destructives. |
| Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : | Habitation (maisons individuelles) Avant 1997 |

Le propriétaire et le commanditaire

| | |
|-------------------------|--|
| Le(s) propriétaire(s) : | Nom et prénom : ... AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS Adresse : 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX |
| Le commanditaire | Nom et prénom : ... AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS Adresse : 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX |

Le(s) signataire(s)

| | NOM Prénom | Fonction | Organisme certification | Détail de la certification |
|---|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport | Monsieur GABORIT Gilles | Opérateur de repérage | I.Cert Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE | Obtention : 22/03/2017 Échéance : 21/03/2022 N° de certification : CPDI 4309 |

Raison sociale de l'entreprise : **SARL ETIC** (Numéro SIRET : **48933263500015**)
Adresse : **74, rue Victor Billon, 33110 LE BOUSCAT**
Désignation de la compagnie d'assurance : **GENERALI**
Numéro de police et date de validité : / **31/12/2019**

Le rapport de repérage

| |
|--|
| Date d'émission du rapport de repérage : 29/04/2019, remis au propriétaire le 29/04/2019 |
| Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses |
| Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages, la conclusion est située en page 2. |

Sommaire

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses

3 La mission de repérage

- 3.1 L'objet de la mission
- 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage

- 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse

6 Signatures

7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur :
Plaques en fibres-ciment (Chai (présence de mobilier lourd)) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.*

- des matériaux et produits de la liste B pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :
Éléments libres déplaçables (Chai (présence de mobilier lourd))

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant | - | |

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Adresse :

Numéro de l'accréditation Cofrac :

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

| Liste A | |
|---|--|
| Composant de la construction | Partie du composant à vérifier ou à sonder |
| Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Flocages |
| | Calorifugeages |
| | Faux plafonds |

| Liste B | |
|--|--|
| Composant de la construction | Partie du composant à vérifier ou à sonder |
| 1. Parois verticales intérieures | |
| Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) | Enduits projetés |
| | Revêtement dur (plaques de menuiseries) |
| | Revêtement dur (amiante-ciment) |
| | Entourages de poteaux (carton) |
| | Entourages de poteaux (amiante-ciment) |
| | Entourages de poteaux (matériau sandwich) |
| | Entourages de poteaux (carton+plâtre) |
| Cloisons (légères et préfabriquées), Gaires et Coffres verticaux | Coffrage perdu |
| | Enduits projetés |
| | Panneaux de cloisons |
| 2. Planchers et plafonds | |
| Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaires et Coffres Horizontaux | Enduits projetés |
| | Panneaux collés ou vissés |
| Planchers | Dalles de sol |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) | Conduits |
| | Enveloppes de calorifuges |
| Clapets / volets coupe-feu | Clapets coupe-feu |
| | Volets coupe-feu |
| | Rebouchage |
| Portes coupe-feu | Joints (tresses) |
| | Joints (bandes) |
| Vide-ordures | Conduits |
| 4. Eléments extérieurs | |
| Toitures | Plaques (composites) |
| | Plaques (fibres-ciment) |
| | Ardoises (composites) |
| | Ardoises (fibres-ciment) |
| | Accessoires de couvertures (composites) |
| | Accessoires de couvertures (fibres-ciment) |
| | Bardeaux bitumineux |
| | Plaques (composites) |
| Bardages et façades légères | Plaques (fibres-ciment) |
| | Ardoises (composites) |
| | Ardoises (fibres-ciment) |
| | Panneaux (composites) |
| | Panneaux (fibres-ciment) |
| | Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment |
| Conduits en toiture et façade | Conduites d'eaux usées en amiante-ciment |
| | Conduits de fumée en amiante-ciment |
| | Conduits de fumée en amiante-ciment |

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

| Composant de la construction | Partie du composant ayant été inspecté (Description) | Sur demande ou sur information |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| Néant | - | |

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dégagement,
Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - WC,
Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd),

Maison - Esc0/1,
Maison - Niv1 - Palier,
Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - WC,
Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd),
Local technique piscine (présence de mobilier lourd),
Charpente,
Chai (présence de mobilier lourd),
Atelier extérieur (présence de mobilier lourd),
Jardin

| Localisation | Description |
|---|---|
| Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd) | Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture + Carrelage Porte (P1) A : Bois et Peinture Fenêtre (F1) D : Bois et Peinture Plafond : Lambris métal et Peinture |
| Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd) | Sol : carrelage Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture |
| Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd) | Sol : Béton Mur A, B, C, D : Pierre + parpaings et Enduit Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) B : bois et Peinture Embrasure A : Enduit |
| Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd) | Sol : béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Papier peint Embrasure : Bois et Peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Fenêtre (F2) C : Bois et Peinture Porte (P1) C : bois et Peinture Porte (P2) C : bois et Peinture Plafond : Solivage bois et Peinture |

| Localisation | Description |
|--|--|
| Maison - Niv0 - Dégagement | Embrasure (E1) A : Tapisserie Sol : béton et carrelage Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) : bois et Peinture Plafond : Lambris métal et plâtre et Peinture |
| Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd) | : Dalles de sol collées ou fixées Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Carrelage Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Plafond : Lambris métal et Peinture |
| Maison - Niv0 - WC | Sol : Carrelage Mur inférieur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : Lambris métal et Peinture |
| Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd) | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Volet C : Bois et Peinture Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture |
| Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd) | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Papier peint Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Volet C : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture |
| Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd) | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Mur A : Doublage Plâtre et Peinture Mur B : Doublage bois et Peinture Mur C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Volet C : Bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture |
| Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd) | Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture |
| Maison - Esc0/1 | Escalier : Bois et Peinture Contremarches : Bois et Peinture Garde corps : bois et peinture Mur : Doublage Plâtre et Papier peint |
| Maison - Niv1 - Palier | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Plafond : Lambris bois et Peinture |
| Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd) | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Papier peint Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) C : Bois et Peinture Fenêtre (F2) C : Bois et Peinture Plafond : lambris bois et Peinture |
| Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd) | Sol : Moquette collée ou fixée Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Papier peint Porte (P1) A : bois et peinture Fenêtre (F1) B : Bois et Peinture Fenêtre (F2) B : Bois et Peinture Fenêtre (F3) : Bois et Peinture Plafond : lambris bois et Peinture |
| Maison - Niv1 - WC | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Plinthes A, B, C, D : bois et Peinture Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : lambris bois et Peinture |
| Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd) | Sol : Stratifié bois fixé ou collé Mur A, B, C, D : Doublage Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : lambris bois et Peinture |
| Local technique piscine (présence de mobilier lourd) | Sol : Béton Mur A, B, C, D : parpaings Porte (P1) A : Métal et peinture |
| Charpente | Charpente : Eléments bois |
| Chai (présence de mobilier lourd) | Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings + pierre et Enduit et éléments bois Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) A : bois et peinture Plafond : plaques fibro-ciment et Faux plafond |

| Localisation | Description |
|--|--|
| Atelier extérieur (présence de mobilier lourd) | Sol : béton Mur A, B, C, D : parpaings Porte (P1) A : Bois et peinture |
| Jardin | Sol : Végétations |

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | - |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | - |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | - |

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 29/04/2019

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 29/04/2019

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | X |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Néant

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (justification) | Etat de conservation | Commentaires |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------|
| Chai (présence de mobilier lourd) | Identifiant: M003 Description: Faux plafonds Composant de la construction: Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie à sonder: Faux plafonds | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (justification) | Etat de conservation | Commentaires |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|--------------|
| Chai (présence de mobilier lourd) | Identifiant: M001 Description: Plaques en fibres-ciment Composant de la construction: Plaques ondulées Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment | Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur) | Score AC1 (Z-II-RM) | |
| | Identifiant: M002 Description: Eléments libres déplaçables Composant de la construction: Eléments libres déplaçables Partie à sonder: Eléments libres déplaçables de type membrane bitumineuse | Susceptible de contenir de l'amiante | Score AC2 (Z-I) | |

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (justification) | Etat de conservation** et préconisations* | Photo |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---|-------|
|--------------|---------------------------|----------------------------|---|-------|

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (justification) | Etat de conservation** et préconisations* | Photo |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
| Chai (présence de mobilier lourd) | Identifiant: M001 Description: Plaques en fibres-ciment Composant de la construction: Plaques ondulées Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP : B | Présence d'amiante (sur connaissance de l'opérateur) | Matériau dégradé (étendue ponctuelle) Résultat AC1** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau. |  |

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Listes des matériaux pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :

| Localisation | Identifiant + Description | Justification | Etat de conservation et préconisations | Photo |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Chai (présence de mobilier lourd) | Identifiant: M002 Description: Eléments libres déplaçables Composant de la construction: Eléments libres déplaçables Partie à sonder: Eléments libres déplaçables de type membrane bitumineuse Liste selon annexe.13-9 du CSP : B | Susceptible de contenir de l'amiante (matériau réputé pouvant contenir de l'amiante) | Matériau dégradé (étendue généralisée) Résultat AC2** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau. |  |

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation | Identifiant + Description |
|--------------|---------------------------|
| Néant | - |

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Fait à **BERSON**, le **29/04/2019**

Par : **Monsieur GABORIT Gilles**



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.

Photos

| | |
|--|---|
|  | <p>Photo n° PhA001 Localisation : Chai (présence de mobilier lourd) Ouvrage : Plaques ondulées Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment Description : Plaques en fibres-ciment</p> |
|  | <p>Photo n° PhA002 Localisation : Chai (présence de mobilier lourd) Ouvrage : Eléments libres déplaçables Partie d'ouvrage : Eléments libres déplaçables de type membrane bitumineuse Description : Eléments libres déplaçables</p> |
|  | <p>Photo n° PhA002 Localisation : Chai (présence de mobilier lourd) Ouvrage : Eléments libres déplaçables Partie d'ouvrage : Eléments libres déplaçables de type membrane bitumineuse Description : Eléments libres déplaçables</p> |
|  | <p>Photo n° PhA003 Localisation : Chai (présence de mobilier lourd) Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p> |

| | |
|--|--|
|  | <p>Photo n° PhA003 Localisation : Chai (présence de mobilier lourd) Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds</p> |
|--|--|

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

| Identifiant et prélèvement | Localisation | Composant de la construction | Parties du composant | Description |
|----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| - | - | - | - | - |

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A


1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort | Moyen | Faible |
|---|--|--|
| <p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p> | <p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p> | <p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p> |

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort | Moyen | Faible |
|--|--|--|
| <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p> | <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).</p> | <p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p> |

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

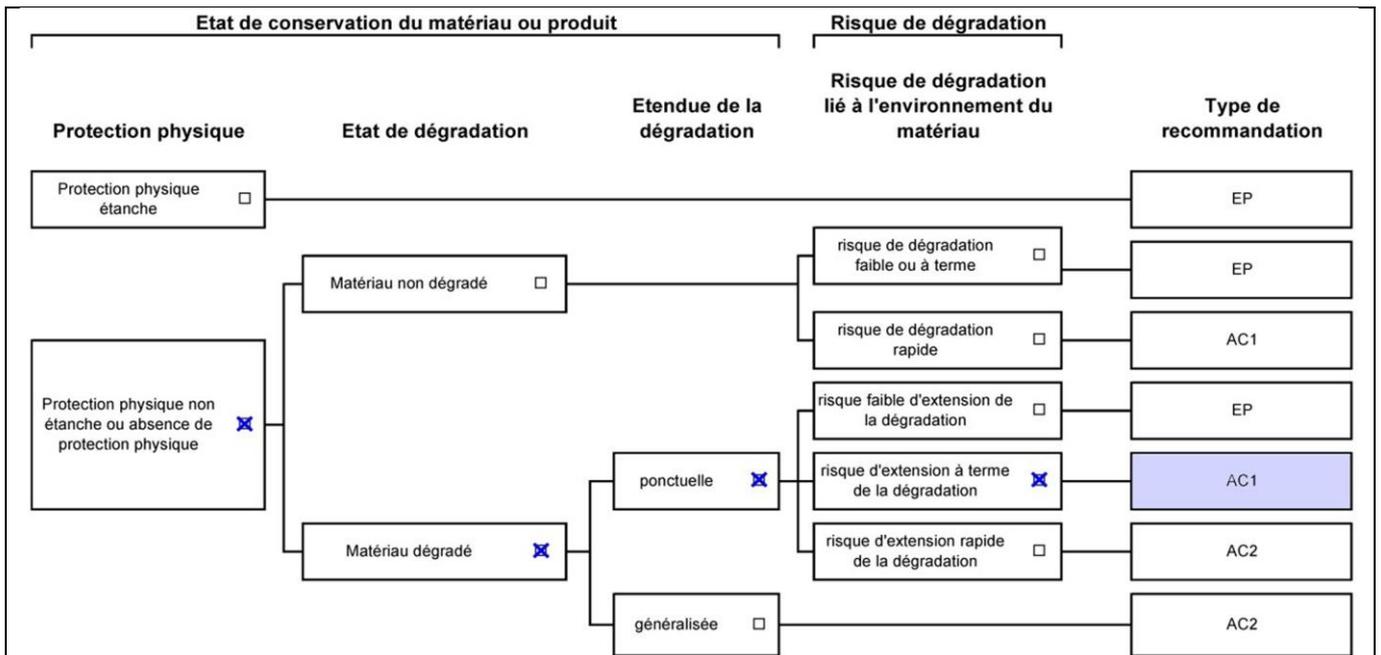

Dossier n° AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS


Date de l'évaluation : 29/04/2019

Bâtiment / local ou zone homogène : Chai (présence de mobilier lourd)

Identifiant Matériau : M001

Matériau : Plaques en fibres-ciment

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.

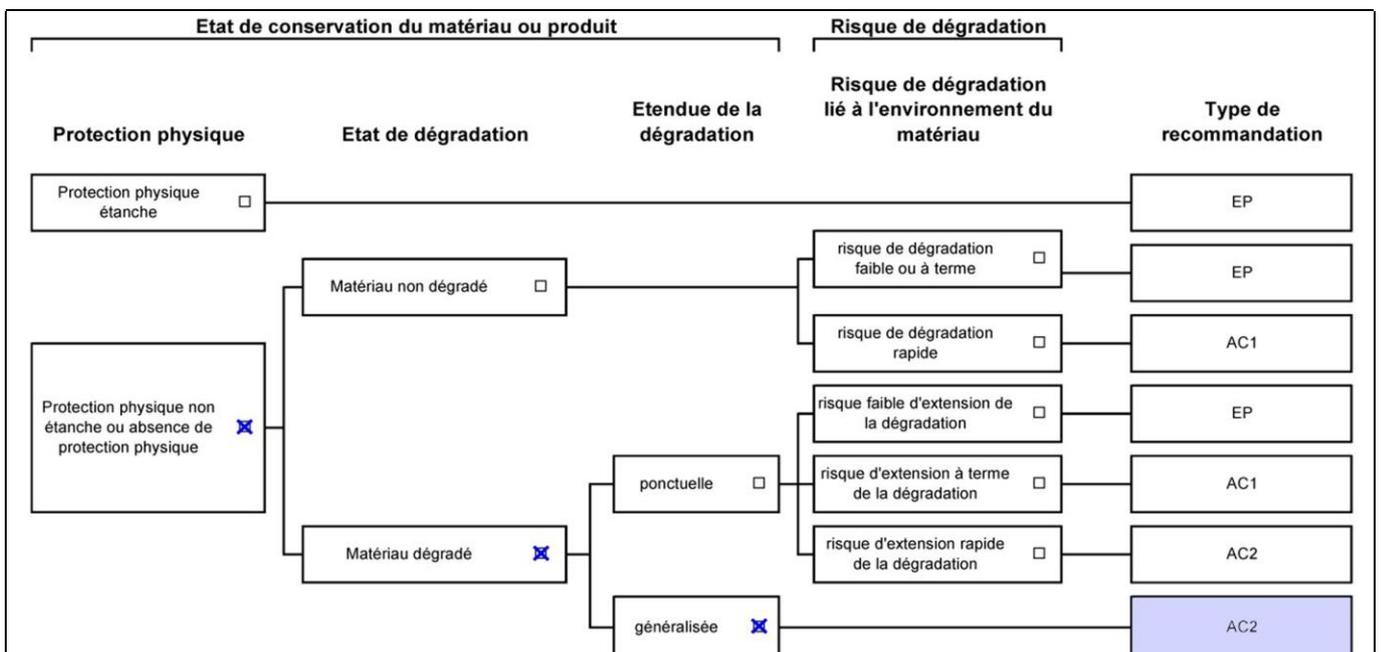

Dossier n° AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS

Date de l'évaluation : 29/04/2019

Bâtiment / local ou zone homogène : Chai (présence de mobilier lourd)

Identifiant Matériau : M002

Matériau : Eléments libres déplaçables

Résultat AC2 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation | Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation | Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation |
|---|--|---|
| L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièremment est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
 Date du repérage : 29/04/2019

| |
|---|
| Adresse du bien immobilier |
| Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Gironde Adresse : Lieu dit Les Hivers Commune : 33390 BERSON |
| Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : |

| |
|---|
| Donneur d'ordre / Propriétaire : |
| Donneur d'ordre : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX |
| Propriétaire : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX |


| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---|
| Le CREP suivant concerne : | | | |
| X | Les parties privatives | X | Avant la vente |
| | Les parties occupées | | Avant la mise en location |
| | Les parties communes d'un immeuble | | Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i> |
| L'occupant est : | | Le propriétaire | |
| Nom de l'occupant, si différent du propriétaire | | | |
| Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans | | NON | Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans : |

| | |
|---|--|
| Société réalisant le constat | |
| Nom et prénom de l'auteur du constat | Monsieur GABORIT Gilles |
| N° de certificat de certification | CPDI 4309^{ie} 05/05/2017 |
| Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC | I.Cert |
| Organisme d'assurance professionnelle | GENERALI |
| N° de contrat d'assurance | |
| Date de validité : | 31/12/2019 |

| | |
|--|----------------------------|
| Appareil utilisé | |
| Nom du fabricant de l'appareil | FONDIS |
| Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil | Niton XL 300 / 2725 |
| Nature du radionucléide | 109 Cd |
| Date du dernier chargement de la source | 01/09/2016 |
| Activité à cette date et durée de vie de la source | 370 MBq |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Conclusion des mesures de concentration en plomb | | | | | | |
| | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Nombre d'unités de diagnostic | 222 | 28 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| % | 100 | 13 % | 87 % | 0 % | < 1 % | 0 % |

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Monsieur GABORIT Gilles le 29/04/2019 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

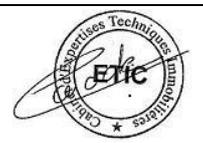

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Rappel de la commande et des références réglementaires | 3 |
| 2. Renseignements complémentaires concernant la mission | 3 |
| 2.1 L'appareil à fluorescence X | 3 |
| 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel | 4 |
| 2.3 Le bien objet de la mission | 4 |
| 3. Méthodologie employée | 4 |
| 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X | 5 |
| 3.2 Stratégie de mesurage | 5 |
| 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire | 5 |
| 4. Présentation des résultats | 5 |
| 5. Résultats des mesures | 6 |
| 6. Conclusion | 13 |
| 6.1 Classement des unités de diagnostic | 13 |
| 6.2 Recommandations au propriétaire | 13 |
| 6.3 Commentaires | 13 |
| 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti | 14 |
| 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé | 14 |
| 7. Obligations d'informations pour les propriétaires | 14 |
| 8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb | 15 |
| 8.1 Textes de référence | 15 |
| 8.2 Ressources documentaires | 15 |
| 9. Annexes | 16 |
| 9.1 Notice d'Information | 16 |
| 9.2 Illustrations | 17 |
| 9.3 Analyses chimiques du laboratoire | 17 |

Nombre de pages de rapport : 17**Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

| | | |
|--|---|--|
| Nom du fabricant de l'appareil | FONDIS | |
| Modèle de l'appareil | Niton XL 300 | |
| N° de série de l'appareil | 2725 | |
| Nature du radionucléide | 109 Cd | |
| Date du dernier chargement de la source | 01/09/2016 | Activité à cette date et durée de vie : 370 MBq |
| Autorisation ASN (DGSNR) | N° T330515 | Date d'autorisation 24/11/2015 |
| | Date de fin de validité de l'autorisation 02/10/2020 | |
| Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) | Laroche Franck | |
| Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) | Franck Laroche | |

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

| Vérification de la justesse de l'appareil | n° de mesure | Date de la vérification | Concentration (mg/cm ²) |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Etalonnage entrée | 1 | 29/04/2019 | 1 (+/- 0,1) |
| Etalonnage sortie | 391 | 29/04/2019 | 1 (+/- 0,1) |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

| Nom du laboratoire d'analyse | Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse |
|---------------------------------|--|
| Nom du contact | - |
| Coordonnées | - |
| Référence du rapport d'essai | - |
| Date d'envoi des prélèvements | - |
| Date de réception des résultats | - |

2.3 Le bien objet de la mission

| | |
|---|---|
| Adresse du bien immobilier | Lieu dit Les Hivers 33390 BERTON |
| Description de l'ensemble immobilier | Habitation (maisons individuelles) Toutes parties visibles et accessibles sans démontage ni investigations destructives. |
| Année de construction | |
| Localisation du bien objet de la mission | |
| Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes) | AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX |
| L'occupant est : | Le propriétaire |
| Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP | 29/04/2019 |
| Croquis du bien immobilier objet de la mission | Voir partie « 5 Résultats des mesures » |

Liste des locaux visités

Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dégagement,
Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - WC,
Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd),

Maison - Esc0/1,
Maison - Niv1 - Palier,
Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd),
Maison - Niv1 - WC,
Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd),
Local technique piscine (présence de mobilier lourd),
Charpente,
Chai (présence de mobilier lourd),
Atelier extérieur (présence de mobilier lourd),
Jardin

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant**3. Méthodologie employée**

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

| Concentration en plomb | Nature des dégradations | Classement |
|------------------------|----------------------------|------------|
| < seuils | | 0 |
| ≥ seuils | Non dégradé ou non visible | 1 |
| | Etat d'usage | 2 |
| | Dégradé | 3 |

5. Résultats des mesures

| | Total UD | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|----------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd) | 10 | 5 (50 %) | 5 (50 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd) | 8 | 1 (12,5 %) | 7 (87,5 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd) | 10 | 1 (10 %) | 9 (90 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd) | 15 | 1 (7 %) | 14 (93 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Dégagement | 11 | 1 (9 %) | 10 (91 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd) | 10 | 4 (40 %) | 6 (60 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - WC | 8 | 1 (12,5 %) | 7 (87,5 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd) | 16 | - | 16 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd) | 16 | - | 16 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd) | 16 | - | 16 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd) | 8 | 1 (12,5 %) | 7 (87,5 %) | - | - | - |
| Maison - Esc0/1 | 4 | - | 4 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv1 - Palier | 10 | - | 10 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd) | 16 | - | 16 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd) | 18 | - | 18 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv1 - WC | 12 | - | 12 (100 %) | - | - | - |
| Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd) | 8 | - | 8 (100 %) | - | - | - |
| Local technique piscine (présence de mobilier lourd) | 7 | 5 (71 %) | 2 (29 %) | - | - | - |
| Charpente | 1 | 1 (100 %) | - | - | - | - |

| | Total UD | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|--|------------|------------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| Atelier extérieur (présence de mobilier lourd) | 7 | 5 (71 %) | 2 (29 %) | - | - | - |
| Chai (présence de mobilier lourd) | 10 | 1 (10 %) | 8 (80 %) | - | 1 (10 %) | - |
| Jardin | 1 | 1 (100 %) | - | - | - | - |
| TOTAL | 222 | 28 (13 %) | 193 (87 %) | - | 1 (%) | - |

Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| - | | Sol | - | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| - | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture + Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| - | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture + Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| - | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture + Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| - | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture + Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| 2 | A | Porte intérieure (P1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,01 | | 0 | |
| 3 | | | | | Huisserie | 0,64 | | | |
| 4 | A | Porte extérieure (P1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,59 | | 0 | |
| 5 | | | | | Huisserie | 0,67 | | | |
| 6 | D | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,33 | | 0 | |
| 7 | | | | | Huisserie | 0,35 | | | |
| 8 | D | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,34 | | 0 | |
| 9 | | | | | Huisserie | 0,71 | | | |
| 10 | | Plafond | Lambris métal | Peinture | mesure 1 | 0,85 | | 0 | |
| 11 | | | | | mesure 2 | 0,78 | | | |

Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| - | | Sol | - | carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| 12 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,41 | | 0 | |
| 13 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,75 | | | |
| 14 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,52 | | 0 | |
| 15 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,65 | | | |
| 16 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,68 | | 0 | |
| 17 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,26 | | | |
| 18 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,19 | | 0 | |
| 19 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,79 | | | |
| 20 | A | Porte intérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,42 | | 0 | |
| 21 | | | | | Huisserie | 0,78 | | | |
| 22 | A | Porte extérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,05 | | 0 | |
| 23 | | | | | Huisserie | 0,1 | | | |
| 24 | | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | 0,6 | | 0 | |
| 25 | | | | | mesure 2 | 0,67 | | | |

Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Sol | Béton | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| 26 | A | Mur | Pierre + parpaings | Enduit | partie basse (< 1m) | 0,69 | | 0 | |
| 27 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,48 | | | |
| 28 | B | Mur | Pierre + parpaings | Enduit | partie basse (< 1m) | 0,66 | | 0 | |
| 29 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,16 | | | |
| 30 | C | Mur | Pierre + parpaings | Enduit | partie basse (< 1m) | 0,08 | | 0 | |
| 31 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,14 | | | |
| 32 | D | Mur | Pierre + parpaings | Enduit | partie basse (< 1m) | 0,81 | | 0 | |
| 33 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,53 | | | |
| 34 | A | Porte intérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,13 | | 0 | |
| 35 | | | | | Huisserie | 0,18 | | | |
| 36 | A | Porte extérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,04 | | 0 | |
| 37 | | | | | Huisserie | 0,7 | | | |
| 38 | B | Porte intérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0 | | 0 | |
| 39 | | | | | Huisserie | 0,11 | | | |
| 40 | B | Porte extérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0,54 | | 0 | |
| 41 | | | | | Huisserie | 0,58 | | | |
| 42 | A | Embrasure | - | Enduit | mesure 1 | 0,64 | | 0 | |
| 43 | | | | | mesure 2 | 0,79 | | | |

Maison - Niv0 - Salon/Séjour (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| - | | Sol | béton | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Élément non visé par la réglementation |
| 44 | A | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,35 | | 0 | |
| 45 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,12 | | | |
| 46 | B | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,42 | | 0 | |
| 47 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,64 | | | |
| 48 | C | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,71 | | 0 | |
| 49 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,56 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|------|---|--|
| 50 | D | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,54 | 0 | |
| 51 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,68 | | |
| 52 | | Embrasure | Bois | Peinture | mesure 1 | 0,22 | 0 | |
| 53 | | | | | mesure 2 | 0,25 | | |
| 54 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,74 | 0 | |
| 55 | | | | | Huisserie | 0,23 | | |
| 56 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,42 | 0 | |
| 57 | | | | | Huisserie | 0,5 | | |
| 58 | C | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,38 | 0 | |
| 59 | | | | | Huisserie | 0,16 | | |
| 60 | C | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,63 | 0 | |
| 61 | | | | | Huisserie | 0,57 | | |
| 62 | C | Porte intérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,33 | 0 | |
| 63 | | | | | Huisserie | 0,31 | | |
| 64 | C | Porte extérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,17 | 0 | |
| 65 | | | | | Huisserie | 0,81 | | |
| 66 | C | Porte intérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0,36 | 0 | |
| 67 | | | | | Huisserie | 0,71 | | |
| 68 | C | Porte extérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0,61 | 0 | |
| 69 | | | | | Huisserie | 0,64 | | |
| 70 | | Plafond | Solivage bois | Peinture | mesure 1 | 0,18 | 0 | |
| 71 | | | | | mesure 2 | 0,58 | | |

Maison - Niv0 - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 72 | A | Embrasure (E1) | - | Tapisserie | mesure 1 | 0,55 | | 0 | |
| 73 | | | | | mesure 2 | 0,64 | | | |
| - | | Sol | béton | carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| 74 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,62 | | 0 | |
| 75 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,09 | | | |
| 76 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,45 | | 0 | |
| 77 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,63 | | | |
| 78 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,9 | | 0 | |
| 79 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,04 | | | |
| 80 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,29 | | 0 | |
| 81 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,9 | | | |
| 82 | A | Porte intérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,89 | | 0 | |
| 83 | | | | | Huisserie | 0,72 | | | |
| 84 | A | Porte extérieure (P1) | bois | Peinture | partie mobile | 0,06 | | 0 | |
| 85 | | | | | Huisserie | 0,81 | | | |
| 86 | | Porte intérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0,88 | | 0 | |
| 87 | | | | | Huisserie | 0,09 | | | |
| 88 | | Porte extérieure (P2) | bois | Peinture | partie mobile | 0,86 | | 0 | |
| 89 | | | | | Huisserie | 0,45 | | | |
| 90 | | Plafond | Lambris métal et plâtre | Peinture | mesure 1 | 0,54 | | 0 | |
| 91 | | | | | mesure 2 | 0,03 | | | |

Maison - Niv0 - Salle de bain (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| 92 | | Sol | - | Dalles de sol collées ou fixées | mesure 1 | 0,03 | | 0 | |
| 93 | | | | | mesure 2 | 0,45 | | | |
| - | A | Mur | Doublage Plâtre | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| - | B | Mur | Doublage Plâtre | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| - | C | Mur | Doublage Plâtre | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| - | D | Mur | Doublage Plâtre | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| 94 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,28 | | 0 | |
| 95 | | | | | Huisserie | 0,12 | | | |
| 96 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,44 | | 0 | |
| 97 | | | | | Huisserie | 0,83 | | | |
| 98 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,54 | | 0 | |
| 99 | | | | | Huisserie | 0,06 | | | |
| 100 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,65 | | 0 | |
| 101 | | | | | Huisserie | 0,19 | | | |
| 102 | | Plafond | Lambris métal | Peinture | mesure 1 | 0,09 | | 0 | |
| 103 | | | | | mesure 2 | 0,55 | | | |

Maison - Niv0 - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| - | | Sol | - | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| 104 | A | Mur inférieur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,25 | | 0 | |
| 105 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,34 | | | |
| 106 | B | Mur inférieur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,76 | | 0 | |
| 107 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,66 | | | |
| 108 | C | Mur inférieur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,66 | | 0 | |
| 109 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,13 | | | |
| 110 | D | Mur inférieur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,45 | | 0 | |
| 111 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,77 | | | |
| 112 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,61 | | 0 | |
| 113 | | | | | Huisserie | 0,15 | | | |
| 114 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,1 | | 0 | |
| 115 | | | | | Huisserie | 0,57 | | | |
| 116 | | Plafond | Lambris métal | Peinture | mesure 1 | 0,39 | | 0 | |
| 117 | | | | | mesure 2 | 0,81 | | | |

Maison - Niv0 - Chambre 1 (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 118 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,74 | | | |
| 119 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 2 | 0,29 | | 0 | |
| 120 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,67 | | 0 | |
| 121 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,79 | | | |
| 122 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,58 | | 0 | |
| 123 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,18 | | | |
| 124 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,26 | | 0 | |
| 125 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,83 | | | |
| 126 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,72 | | 0 | |
| 127 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,48 | | | |
| 128 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,26 | | 0 | |
| 129 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,89 | | | |
| 130 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,87 | | 0 | |
| 131 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,7 | | | |
| 132 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,66 | | 0 | |
| 133 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | Huisserie | 0,75 | | | |
| 134 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,48 | | 0 | |
| 135 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | Huisserie | 0,59 | | | |
| 136 | C | Volet intérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,82 | | 0 | |
| 137 | C | Volet intérieur | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,06 | | | |
| 138 | C | Volet extérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,61 | | 0 | |
| 139 | C | Volet extérieur | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,77 | | | |
| 140 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,05 | | 0 | |
| 141 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,82 | | | |
| 142 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,21 | | 0 | |
| 143 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,16 | | | |
| 144 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,72 | | 0 | |
| 145 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,87 | | | |
| 146 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,54 | | 0 | |
| 147 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,06 | | | |
| 148 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0 | | 0 | |
| 149 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0,69 | | | |

Maison - Niv0 - Chambre 2 (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 150 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,39 | | 0 | |
| 151 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 2 | 0,19 | | | |
| 152 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,45 | | 0 | |
| 153 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,27 | | | |
| 154 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,88 | | 0 | |
| 155 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,73 | | | |
| 156 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,09 | | 0 | |
| 157 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,21 | | | |
| 158 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,5 | | 0 | |
| 159 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,63 | | | |
| 160 | A | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,02 | | 0 | |
| 161 | A | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie haute (> 1m) | 0,42 | | | |
| 162 | B | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,42 | | 0 | |
| 163 | B | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie haute (> 1m) | 0,12 | | | |
| 164 | C | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,23 | | 0 | |
| 165 | C | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie haute (> 1m) | 0,18 | | | |
| 166 | D | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,42 | | 0 | |
| 167 | D | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie haute (> 1m) | 0,47 | | | |
| 168 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,39 | | 0 | |
| 169 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,47 | | | |
| 170 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,5 | | 0 | |
| 171 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,62 | | | |
| 172 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,18 | | 0 | |
| 173 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | Huisserie | 0,39 | | | |
| 174 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,04 | | 0 | |
| 175 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | Huisserie | 0,19 | | | |
| 176 | C | Volet intérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,68 | | 0 | |
| 177 | C | Volet intérieur | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,01 | | | |
| 178 | C | Volet extérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,62 | | 0 | |
| 179 | C | Volet extérieur | Bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,16 | | | |
| 180 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0,22 | | 0 | |
| 181 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 2 | 0,5 | | | |

Maison - Niv0 - Chambre 3 (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 182 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,34 | | 0 | |
| 183 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 2 | 0,17 | | | |
| 184 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,84 | | 0 | |
| 185 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,69 | | | |
| 186 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,06 | | 0 | |
| 187 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,83 | | | |
| 188 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,45 | | 0 | |
| 189 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,59 | | | |
| 190 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,9 | | 0 | |
| 191 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 2 | 0,4 | | | |
| 192 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,13 | | 0 | |
| 193 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,55 | | | |
| 194 | B | Mur | Doublage bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,41 | | 0 | |
| 195 | B | Mur | Doublage bois | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,64 | | | |
| 196 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,03 | | 0 | |
| 197 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0 | | | |
| 198 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,62 | | 0 | |
| 199 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | 0,36 | | | |
| 200 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,79 | | 0 | |
| 201 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,24 | | | |
| 202 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,53 | | 0 | |
| 203 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | Huisserie | 0,66 | | | |
| 204 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,09 | | 0 | |
| 205 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | Huisserie | 0,49 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--------|----------|---------------------|------|---|--|
| 206 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,17 | 0 | |
| 207 | | | | | Huisserie | 0,58 | | |
| 208 | C | Volet intérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,56 | 0 | |
| 209 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,1 | | |
| 210 | C | Volet extérieur | Bois | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,07 | 0 | |
| 211 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,53 | | |
| 212 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0,83 | 0 | |
| 213 | | | | | mesure 2 | 0,18 | | |

Maison - Niv0 - Dressing (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| - | | Sol | - | Carrelage | Non mesurée | - | | NM | Elément non visé par la réglementation |
| 214 | A | Mur | Doublage Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0,85 | | 0 | |
| 215 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,09 | | | |
| 216 | B | Mur | Doublage Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0,11 | | 0 | |
| 217 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,06 | | | |
| 218 | C | Mur | Doublage Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0,41 | | 0 | |
| 219 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,1 | | | |
| 220 | D | Mur | Doublage Plâtre | peinture | partie basse (< 1m) | 0,69 | | 0 | |
| 221 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,16 | | | |
| 222 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,18 | | 0 | |
| 223 | | | | | Huisserie | 0,84 | | | |
| 224 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,18 | | 0 | |
| 225 | | | | | Huisserie | 0,03 | | | |
| 226 | | Plafond | plâtre | Peinture | mesure 1 | 0,87 | | 0 | |
| 227 | | | | | mesure 2 | 0,27 | | | |

Maison - Esc0/1

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 228 | | Escalier | Bois | Peinture | mesure 1 | 0,07 | | 0 | |
| 229 | | | | | mesure 2 | 0,2 | | | |
| 230 | | Contremarches | Bois | Peinture | mesure 1 | 0,51 | | 0 | |
| 231 | | | | | mesure 2 | 0,19 | | | |
| 232 | | Garde corps | bois | peinture | mesure 1 | 0,6 | | 0 | |
| 233 | | | | | mesure 2 | 0,78 | | | |
| 234 | | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,25 | | 0 | |
| 235 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,69 | | | |

Maison - Niv1 - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 236 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,9 | | 0 | |
| 237 | | | | | mesure 2 | 0,82 | | | |
| 238 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,87 | | 0 | |
| 239 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,07 | | | |
| 240 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,61 | | 0 | |
| 241 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,11 | | | |
| 242 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,41 | | 0 | |
| 243 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,45 | | | |
| 244 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,3 | | 0 | |
| 245 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,88 | | | |
| 246 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,74 | | 0 | |
| 247 | | | | | mesure 2 | 0,63 | | | |
| 248 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,4 | | 0 | |
| 249 | | | | | mesure 2 | 0,87 | | | |
| 250 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,34 | | 0 | |
| 251 | | | | | mesure 2 | 0,45 | | | |
| 252 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,51 | | 0 | |
| 253 | | | | | mesure 2 | 0,6 | | | |
| 254 | | Plafond | Lambris bois | Peinture | mesure 1 | 0,33 | | 0 | |
| 255 | | | | | mesure 2 | 0,78 | | | |

Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 256 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,32 | | 0 | |
| 257 | | | | | mesure 2 | 0,46 | | | |
| 258 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,66 | | 0 | |
| 259 | | | | | mesure 2 | 0,26 | | | |
| 260 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,82 | | 0 | |
| 261 | | | | | mesure 2 | 0,11 | | | |
| 262 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,19 | | 0 | |
| 263 | | | | | mesure 2 | 0,08 | | | |
| 264 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,75 | | 0 | |
| 265 | | | | | mesure 2 | 0,07 | | | |
| 266 | A | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,63 | | 0 | |
| 267 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,55 | | | |
| 268 | B | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,02 | | 0 | |
| 269 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,02 | | | |
| 270 | C | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,19 | | 0 | |
| 271 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,54 | | | |
| 272 | D | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,54 | | 0 | |
| 273 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,68 | | | |
| 274 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,09 | | 0 | |
| 275 | | | | | Huisserie | 0,27 | | | |
| 276 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,11 | | 0 | |
| 277 | | | | | Huisserie | 0,9 | | | |
| 278 | C | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,74 | | 0 | |
| 279 | | | | | Huisserie | 0,31 | | | |
| 280 | C | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,68 | | 0 | |
| 281 | | | | | Huisserie | 0,61 | | | |
| 282 | C | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,43 | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--------------|----------|---------------|------|--|---|--|
| 283 | | | | | Huisserie | 0,04 | | | |
| 284 | C | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,69 | | 0 | |
| 285 | | | | | Huisserie | 0,9 | | | |
| 286 | | Plafond | lambris bois | Peinture | mesure 1 | 0,72 | | 0 | |
| 287 | | | | | mesure 2 | 0,38 | | | |

Maison - Niv1 - Chambre 5 (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 288 | | Sol | - | Moquette collée ou fixée | mesure 1 | 0,77 | | 0 | |
| 289 | | | | | mesure 2 | 0,13 | | | |
| 290 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,61 | | 0 | |
| 291 | | | | | mesure 2 | 0,55 | | | |
| 292 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,63 | | 0 | |
| 293 | | | | | mesure 2 | 0,52 | | | |
| 294 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,28 | | 0 | |
| 295 | | | | | mesure 2 | 0,53 | | | |
| 296 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,89 | | 0 | |
| 297 | | | | | mesure 2 | 0,81 | | | |
| 298 | A | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,19 | | 0 | |
| 299 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,72 | | | |
| 300 | B | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,36 | | 0 | |
| 301 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,38 | | | |
| 302 | C | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,68 | | 0 | |
| 303 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,72 | | | |
| 304 | D | Mur | Doublage Plâtre | Papier peint | partie basse (< 1m) | 0,33 | | 0 | |
| 305 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,72 | | | |
| 306 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,04 | | 0 | |
| 307 | | | | | Huisserie | 0,59 | | | |
| 308 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,36 | | 0 | |
| 309 | | | | | Huisserie | 0,59 | | | |
| 310 | B | Fenêtre intérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,65 | | 0 | |
| 311 | | | | | Huisserie | 0,58 | | | |
| 312 | B | Fenêtre extérieure (F1) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,63 | | 0 | |
| 313 | | | | | Huisserie | 0,26 | | | |
| 314 | B | Fenêtre intérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,67 | | 0 | |
| 315 | | | | | Huisserie | 0,88 | | | |
| 316 | B | Fenêtre extérieure (F2) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,32 | | 0 | |
| 317 | | | | | Huisserie | 0,22 | | | |
| 318 | | Fenêtre intérieure (F3) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,81 | | 0 | |
| 319 | | | | | Huisserie | 0,17 | | | |
| 320 | | Fenêtre extérieure (F3) | Bois | Peinture | partie mobile | 0,79 | | 0 | |
| 321 | | | | | Huisserie | 0,74 | | | |
| 322 | | Plafond | lambris bois | Peinture | mesure 1 | 0,25 | | 0 | |
| 323 | | | | | mesure 2 | 0,55 | | | |

Maison - Niv1 - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 324 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,22 | | 0 | |
| 325 | | | | | mesure 2 | 0,45 | | | |
| 326 | A | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,42 | | 0 | |
| 327 | | | | | mesure 2 | 0,35 | | | |
| 328 | B | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,4 | | 0 | |
| 329 | | | | | mesure 2 | 0,02 | | | |
| 330 | C | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,67 | | 0 | |
| 331 | | | | | mesure 2 | 0,89 | | | |
| 332 | D | Plinthes | bois | Peinture | mesure 1 | 0,33 | | 0 | |
| 333 | | | | | mesure 2 | 0,23 | | | |
| 334 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,52 | | 0 | |
| 335 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,78 | | | |
| 336 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,29 | | 0 | |
| 337 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,87 | | | |
| 338 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,18 | | 0 | |
| 339 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,85 | | | |
| 340 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,9 | | 0 | |
| 341 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,71 | | | |
| 342 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,27 | | 0 | |
| 343 | | | | | Huisserie | 0,79 | | | |
| 344 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,54 | | 0 | |
| 345 | | | | | Huisserie | 0,51 | | | |
| 346 | | Plafond | lambris bois | Peinture | mesure 1 | 0,37 | | 0 | |
| 347 | | | | | mesure 2 | 0,28 | | | |

Maison - Niv1 - Dressing (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 348 | | Sol | - | Stratifié bois fixé ou collé | mesure 1 | 0,88 | | 0 | |
| 349 | | | | | mesure 2 | 0,23 | | | |
| 350 | A | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,47 | | 0 | |
| 351 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,42 | | | |
| 352 | B | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,44 | | 0 | |
| 353 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,37 | | | |
| 354 | C | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,38 | | 0 | |
| 355 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,75 | | | |
| 356 | D | Mur | Doublage Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | 0,32 | | 0 | |
| 357 | | | | | partie haute (> 1m) | 0,81 | | | |
| 358 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,35 | | 0 | |
| 359 | | | | | Huisserie | 0,55 | | | |
| 360 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,66 | | 0 | |
| 361 | | | | | Huisserie | 0,56 | | | |
| 362 | | Plafond | lambris bois | Peinture | mesure 1 | 0,3 | | 0 | |
| 363 | | | | | mesure 2 | 0,8 | | | |

Local technique piscine (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Sol | Béton | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | A | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | B | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | C | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | D | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| 364 | A | Porte intérieure (P1) | Métal | peinture | partie mobile | 0,37 | | 0 | |
| 365 | Huisserie | | | | 0,28 | | | | |
| 366 | A | Porte extérieure (P1) | Métal | peinture | partie mobile | 0,31 | | 0 | |
| 367 | Huisserie | | | | 0,81 | | | | |

Charpente

Nombre d'unités de diagnostic : 1 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Charpente | Eléments bois | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |

Atelier extérieur (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Sol | béton | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | A | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | B | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | C | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| - | D | Mur | parpaings | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| 368 | A | Porte intérieure (P1) | Bois | peinture | partie mobile | 0,76 | | 0 | |
| 369 | Huisserie | | | | 0,6 | | | | |
| 370 | A | Porte extérieure (P1) | Bois | peinture | partie mobile | 0,09 | | 0 | |
| 371 | Huisserie | | | | 0,27 | | | | |

Chai (présence de mobilier lourd)

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Sol | béton | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |
| 372 | A | Mur | parpaings + pierre | Enduit et éléments bois | partie basse (< 1m) | 0,28 | | 0 | |
| 373 | partie haute (> 1m) | | | | 0,21 | | | | |
| 374 | B | Mur | parpaings + pierre | Enduit et éléments bois | partie basse (< 1m) | 0 | | 0 | |
| 375 | partie haute (> 1m) | | | | 0,01 | | | | |
| 376 | C | Mur | parpaings + pierre | Enduit et éléments bois | partie basse (< 1m) | 0,74 | | 0 | |
| 377 | partie haute (> 1m) | | | | 0,67 | | | | |
| 378 | D | Mur | parpaings + pierre | Enduit et éléments bois | partie basse (< 1m) | 0,1 | | 0 | |
| 379 | partie haute (> 1m) | | | | 0,24 | | | | |
| 380 | A | Porte intérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,66 | | 0 | |
| 381 | Huisserie | | | | 0,85 | | | | |
| 382 | Huisserie | | | | 0,71 | | | | |
| 383 | A | Porte extérieure (P1) | bois | peinture | partie mobile | 0,03 | | 0 | |
| 384 | Huisserie | | | | 0,81 | | | | |
| 385 | A | Porte intérieure (P2) | bois | peinture | partie mobile | 0,04 | Etat d'usage (Usure par friction) | 2 | |
| 386 | Huisserie/crochet | | | | 4,23 | | | | |
| 387 | A | Porte extérieure (P2) | bois | peinture | partie mobile | 0,63 | | 0 | |
| 388 | Huisserie | | | | 0,56 | | | | |
| 389 | | Plafond | plaques fibro-ciment | Faux plafond | mesure 1 | 0,15 | | 0 | |
| 390 | mesure 2 | | | | 0,81 | | | | |

Jardin


Nombre d'unités de diagnostic : 1 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure (mg/cm²) | Etat* de conservation | Classement UD | Observation |
|----|------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| - | | Sol | Végétations | | Non mesurée | - | | NM | Absence de revêtement |

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage



6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

| | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|-------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 222 | 28 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| % | 100 | 13 % | 87 % | 0 % | < 1 % | 0 % |

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 28/04/2020).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

| | |
|-----|---|
| NON | Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 |
| NON | L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 |

Situations de dégradation de bâti

| | |
|-----|--|
| NON | Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré |
| NON | Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce |
| NON | Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. |

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

| | |
|-----|--|
| NON | Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. |
|-----|--|

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **BERSON**, le **29/04/2019**Par : **Monsieur GABORIT Gilles****7. Obligations d'informations pour les propriétaires**

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb – Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
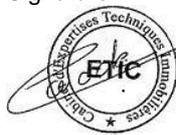
| | |
|--|--|
| N° : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS Valable jusqu'au : 28/04/2029 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle) Année de construction : ... Avant 1948 Surface habitable : environ 200 m ² Adresse : Lieu dit Les Hivers 33390 BERSON | Date (visite) : 29/04/2019 Diagnostiqueur : . Monsieur GABORIT Gilles Certification : I.Cert n°CPDI 4309 obtenue le 23/05/2017 Signature :  |
| Propriétaire : Nom : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS Adresse : 27 rue Boudet 33000 BORDEAUX | Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse : |

Consommations annuelles par énergie

DPE Etiquette énergétique vierge - Aucun relevé de consommation ne nous a été communiqué.

| | Moyenne annuelle des consommations | Consommations en énergies finales | Consommations en énergie primaire | Frais annuels d'énergie |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | détail par énergie dans l'unité d'origine | détail par énergie et par usage en kWh _{EF} | détail par usage en kWh _{EP} | |
| Chauffage | | - | - | - |
| Eau chaude sanitaire | | - | - | - |
| Refroidissement | | - | - | - |
| CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS | | - | - | - |

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement



Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : - kWh_{EP}/m².an

Estimation des émissions : - kg_{éqCO2}/m².an
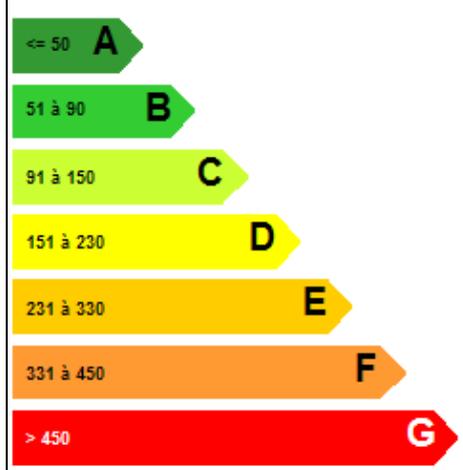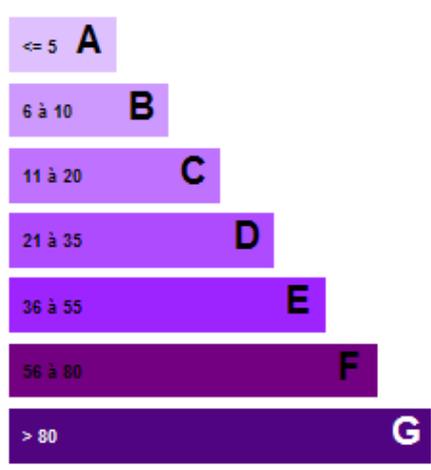
| | | | |
|--|----------|---|----------|
| <p>Logement économe</p>  <p>Logement énergivore</p> | Logement | <p>Faible émission de GES</p>  <p>Forte émission de GES</p> | Logement |
|--|----------|---|----------|

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements

| Logement | Chauffage et refroidissement | Eau chaude sanitaire, ventilation |
|--|---|---|
| Murs : Pierre de taille donnant sur un garage avec isolation intérieure Pierre de taille donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure Porteur vertical donnant sur l'extérieur Porteur vertical donnant sur un local non chauffé | Système de chauffage : Chaudière individuelle fioul | Système de production d'ECS : Chauffe-eau électrique (système individuel) |
| Toiture : Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur Plafond sous solives bois donnant sur un comble | | |
| Menuiseries : Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes bois double vitrage sans protection solaire Fenêtres battantes bois double vitrage avec volets battants bois Portes-fenêtres battantes bois double vitrage avec volets battants bois | Système de refroidissement : Néant | Système de ventilation : Naturelle par ouverture des fenêtres |
| Plancher bas : Dalle béton | Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Néant | |
| Énergies renouvelables | Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh _{EP} /m ² .an | |
| Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant | | |

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquées par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêt en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure.

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes),
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

| Mesures d'amélioration | Commentaires | Crédit d'impôt |
|---|--|----------------|
| Remplacement de l'ECS existant par un ECS thermodynamique | Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'occupation importante, vous pouvez arrêter le système de chauffe sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. | |
| Installation d'une VMC hygroréglable | Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver | |

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017, arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
 Date du repérage : 29/04/2019

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Gironde**
 Adresse : **Lieu dit Les Hivers**
 Commune : **33390 BERSON**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Type de bâtiment : **Habitation (maisons individuelles)**
 Nature du gaz distribué : **Gaz Butane**
 Installation alimentée en gaz : **OUI**

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**
 Adresse : **27 rue Boudet**
 **33000 BORDEAUX**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
 **Autre**
 Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**
 Adresse : **27 rue Boudet**
 **33000 BORDEAUX**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **Monsieur GABORIT Gilles**
 Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL ETIC**
 Adresse : **74, rue Victor Billon**
 **33110 LE BOUSCAT**
 Numéro SIRET : **48933263500015**
 Désignation de la compagnie d'assurance : **GENERALI**
 Numéro de police et date de validité : / **31/12/2019**

Certification de compétence **CPDI 4309** délivrée par : **I.Cert**, le **21/03/2017**
 Norme méthodologique employée : **NF P 45-500 (Janvier 2013)**

D. - Identification des appareils

| Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle) | Type ⁽²⁾ | Puissance en kW | Localisation | Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné) |
|---|---------------------|-----------------|---|--|
| Cuisinière BRANDT Modèle: Plaque 3 feux | Non raccordé | 4,5 kW | Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd) | - |

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...

(2) Non raccordé — Raccordé — Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

| Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme) | Anomalies observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ , DGI ⁽⁶⁾ , 32c ⁽⁷⁾) | Libellé des anomalies et recommandations |
|---|---|---|
| C.6 - 7d4 Lyres GPL | A1 | La date limite d'utilisation de la lyre GPL en caoutchouc armé n'est pas lisible ou est dépassée. Remarques : La date limite d'utilisation de la lyre GPL est dépassée (Maison - Niv0 - Lingerie (présence de mobilier lourd)) |
| C.7 - 8a1 Robinet de commande d'appareil | A1 | Au moins un robinet de commande d'appareil est absent. (Cuisinière BRANDT Plaque 3 feux) Remarques : (Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)) Le robinet de commande s'il existe n'est pas visible sans démontage. |
| C.28 - 37a Tige cuisine - Alimentation des appareils de cuisson | A1 | Le raccordement en gaz de l'appareil de cuisson alimenté par une tige cuisine est assuré par un tuyau souple. (Cuisinière BRANDT Plaque 3 feux) Remarques : (Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)) L'appareil de cuisson est alimenté par un tube souple |
| C.10 - 13 Raccordement en gaz des appareils par tuyaux non rigides | A1 | La longueur du tube souple est supérieure à 2 mètres. (Cuisinière BRANDT Plaque 3 feux) Remarques : (Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)) La longueur du tuyau non rigide est supérieure à 2 ml |
| C.14 - 19.1 Ventilation du local - Amenée d'air | A2 | 19.a1 : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu d'une amenée d'air. (Cuisinière BRANDT Plaque 3 feux) Remarques : (Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)) Absence d'amenée d'air Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion |
| C.15 - 20.7 Ventilation du local - Sortie d'air | A1 | La sortie d'air du local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation est constituée par un dispositif de ventilation mécanique (hotte avec ventilateur d'extraction intégré ou non) ne répondant pas aux critères d'installation. (Cuisinière BRANDT Plaque 3 feux) Remarques : (Maison - Niv0 - Cuisine/Entrée (présence de mobilier lourd)) Présence d'une sortie d'air assurée uniquement par une hotte avec ventilateur d'extraction (intégré ou non) ne répondant pas aux critères d'installation |

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.

(4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation

(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :**Néant**

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

G. - Constatations diverses**Commentaires :**

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
- Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Observations complémentaires :

Néant

Conclusion :

- L'installation ne comporte aucune anomalie.
- L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
- L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
- L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
- L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

- Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou
- Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :
 - référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
 - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
- Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

- Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Visite effectuée le **29/04/2019**.

Fait à **BERSON**, le **29/04/2019**

Par : Monsieur GABORIT Gilles



Signature du représentant :

| |
|--|
| |
|--|

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : <http://www.developpement-durable.gouv.fr>

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-
EJ/EJ/CS
Date du repérage : 29/04/2019

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : **Maison individuelle**

Adresse : **Lieu dit Les Hivers**

Commune : **33390 BERSON**

Département : **Gironde**

Référence cadastrale : , identifiant fiscal : **NC**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : **Toutes parties visibles et accessibles sans démontage ni investigations destructives.**

Parties du bien non visitées : **Néant**

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**

Adresse : **27 rue Boudet**

33000 BORDEAUX

Téléphone et adresse internet : . **Non communiquées**

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom : **AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS**

Adresse : **27 rue Boudet**

33000 BORDEAUX

3. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **Monsieur GABORIT Gilles**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL ETIC**

Adresse : **74, rue Victor Billon**

..... **33110 LE BOUSCAT**

Numéro SIRET : **48933263500015**

Désignation de la compagnie d'assurance : **GENERALI**

Numéro de police et date de validité : / **31/12/2019**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert** le **20/03/2017** jusqu'au **19/03/2022**. (Certification de compétence **CPDI 4309**)

4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.**
 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

- L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
- Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

| Domaines | Anomalies |
|--|---|
| 2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre | Au moins un circuit n'est pas relié à la terre. Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection |
| 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit | Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté (Maison - Niv0 - Garage (présence de mobilier lourd), Atelier extérieur (présence de mobilier lourd)) |
| 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des | L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques : Matériel électrique en place dont l'enveloppe est absente ou partiellement installée (Maison - Niv0 - Dégagement, Maison - Niv1 - WC) |

| Domaines | Anomalies |
|--|--|
| éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs | L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Les dominos et/ou connecteurs sont apparents. Ils doivent être placés dans des boîtes de connexion fermées afin d'éviter tout risque électrique. (Maison - Niv1 - Chambre 4 (présence de mobilier lourd)) |
| 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage | L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. Remarques : Les douilles de chantier sont utilisées comme TESTEUR d'éclairage et ne doivent pas être utilisées de façon permanente. |
| 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs | Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. |

Anomalies relatives aux installations particulières :

- Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
- Piscine privée, ou bassin de fontaine

| Domaines | Anomalies relatives aux installations particulières |
|----------|---|
| Néant | - |

Informations complémentaires :

- Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

| Domaines | Informations complémentaires |
|--|--|
| IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité | Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA |

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

| Domaines | Points de contrôle |
|----------|--------------------|
| Néant | - |

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **29/04/2019**

Etat rédigé à **BERSON**, le **29/04/2019**

Par : Monsieur GABORIT Gilles



Signature du représentant :

| |
|--|
| |
|--|

8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Commande n° 2666151

Date de réalisation : 29 avril 2019 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
du 20 novembre 2012.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

Lieu dit Les Hivers

33390 Berson

Vendeur

AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS

Acquéreur

-



SYNTHESE

A ce jour, la commune de Berson est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

| Votre commune | | | | Votre immeuble | | |
|--|------------------|----------------------|------|----------------|---------|------|
| Type | Nature du risque | Etat de la procédure | Date | Concerné | Travaux | Réf. |
| Aucune procédure en vigueur sur la commune | | | | - | - | - |
| Zonage de sismicité : 2 - Faible* | | | | oui | - | - |
| Zonage du potentiel radon : 1 - Faible** | | | | non | - | - |

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

SOMMAIRE

| | |
|--|---|
| Synthèse..... | 1 |
| Imprimé officiel..... | 2 |
| Déclaration de sinistres indemnisés..... | 3 |
| Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions..... | 4 |
| Annexes..... | 5 |

Etat des Risques et Pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L.174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° du **20/11/2012**

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

Document réalisé le : 29/04/2019

2. Adresse

Lieu dit Les Hivers

33390 Berson

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

appliqué par anticipation oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

approuvé oui non

Les risques naturels pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche
Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique
Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn

oui non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés

oui non

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

prescrit oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

appliqué par anticipation oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

approuvé oui non

Les risques miniers pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz
Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm

oui non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui non

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

approuvé oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

prescrit oui non

Les risques technologiques pris en compte sont liés à :

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

oui non

L'immeuble est situé en zone de prescription

oui non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

oui non

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R.563-4 et D.563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité :

Forte Moyenne Modérée **Faible** Très faible
zone 5 zone 4 zone 3 **zone 2** zone 1

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon

en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon :

Significatif Faible avec facteur de transfert **Faible**
zone 3 zone 2 **zone 1**

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui non

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS)

oui non

Aucun SIS ne concerne cette

Parties concernées

Vendeur AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS à le

Acquéreur - à le

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Berson

| Risque | Début | Fin | JO | Indemnisé |
|--|------------|------------|------------|--------------------------|
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 20/10/2018 | <input type="checkbox"/> |
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 26/10/2013 | <input type="checkbox"/> |
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 02/08/2012 | <input type="checkbox"/> |
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/07/2009 | 30/09/2009 | 13/01/2011 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Par submersion marine | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 29/01/2009 | <input type="checkbox"/> |
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 22/02/2008 | <input type="checkbox"/> |
| Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 13/12/2005 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Par submersion marine - Glissement de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue | 24/12/1993 | 10/01/1994 | 29/04/1994 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue | 16/06/1988 | 16/06/1988 | 14/09/1988 | <input type="checkbox"/> |
| Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 13/01/1983 | <input type="checkbox"/> |
| Tempête (vent) | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 02/12/1982 | <input type="checkbox"/> |

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Bordeaux - Gironde
Commune : Berson

Adresse de l'immeuble :
Lieu dit Les Hivers
33390 Berson
France

Etabli le : _____

Vendeur : _____

Acquéreur : _____

AVOCATSDYNAMISEUROPE 18000233-EJ/EJ/CS

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par ETIC - Expertises Techniques Immobilières & Conseils LAROCHE Franck en date du 29/04/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20/11/2012 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral du 20 novembre 2012

> Cartographie :

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

PRÉFET DE LA GIRONDE

*Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde*

Service risques et gestion de crise

ARRETE DU 20 novembre 2012

ARRETE fixant la liste des risques et des documents à prendre en compte pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
COMMUNE DE BERSON

**LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,
PREFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ;

Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ,

VU le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2012 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département de la gironde ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;

-ARRETE-

Article 1

L'arrêté du 24 août 2011 portant information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de BERSON est abrogé.

Article 2

La liste des risques et des documents à prendre en compte pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans la commune mentionnée à l'article 1 est fixée dans la fiche synthétique d'informations sur les risques naturels et technologiques majeurs annexée au présent arrêté.

Article 3

La fiche synthétique d'information sur les risques naturels et technologiques majeurs visée à l'article 2 du présent arrêté sera mise à jour chaque fois que la liste des risques et des documents à prendre en compte sera modifiée.

Article 4


Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de la Gironde.

Une copie du présent arrêté ainsi que le dossier d'information sont adressés à la chambre départementale des notaires.


Article 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, le Directeur de Cabinet du Préfet de la Gironde, les sous-préfets de la Gironde, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde et le Maire de la commune mentionnée à l'article 1 du présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2012

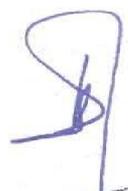

Michel DELPUECH

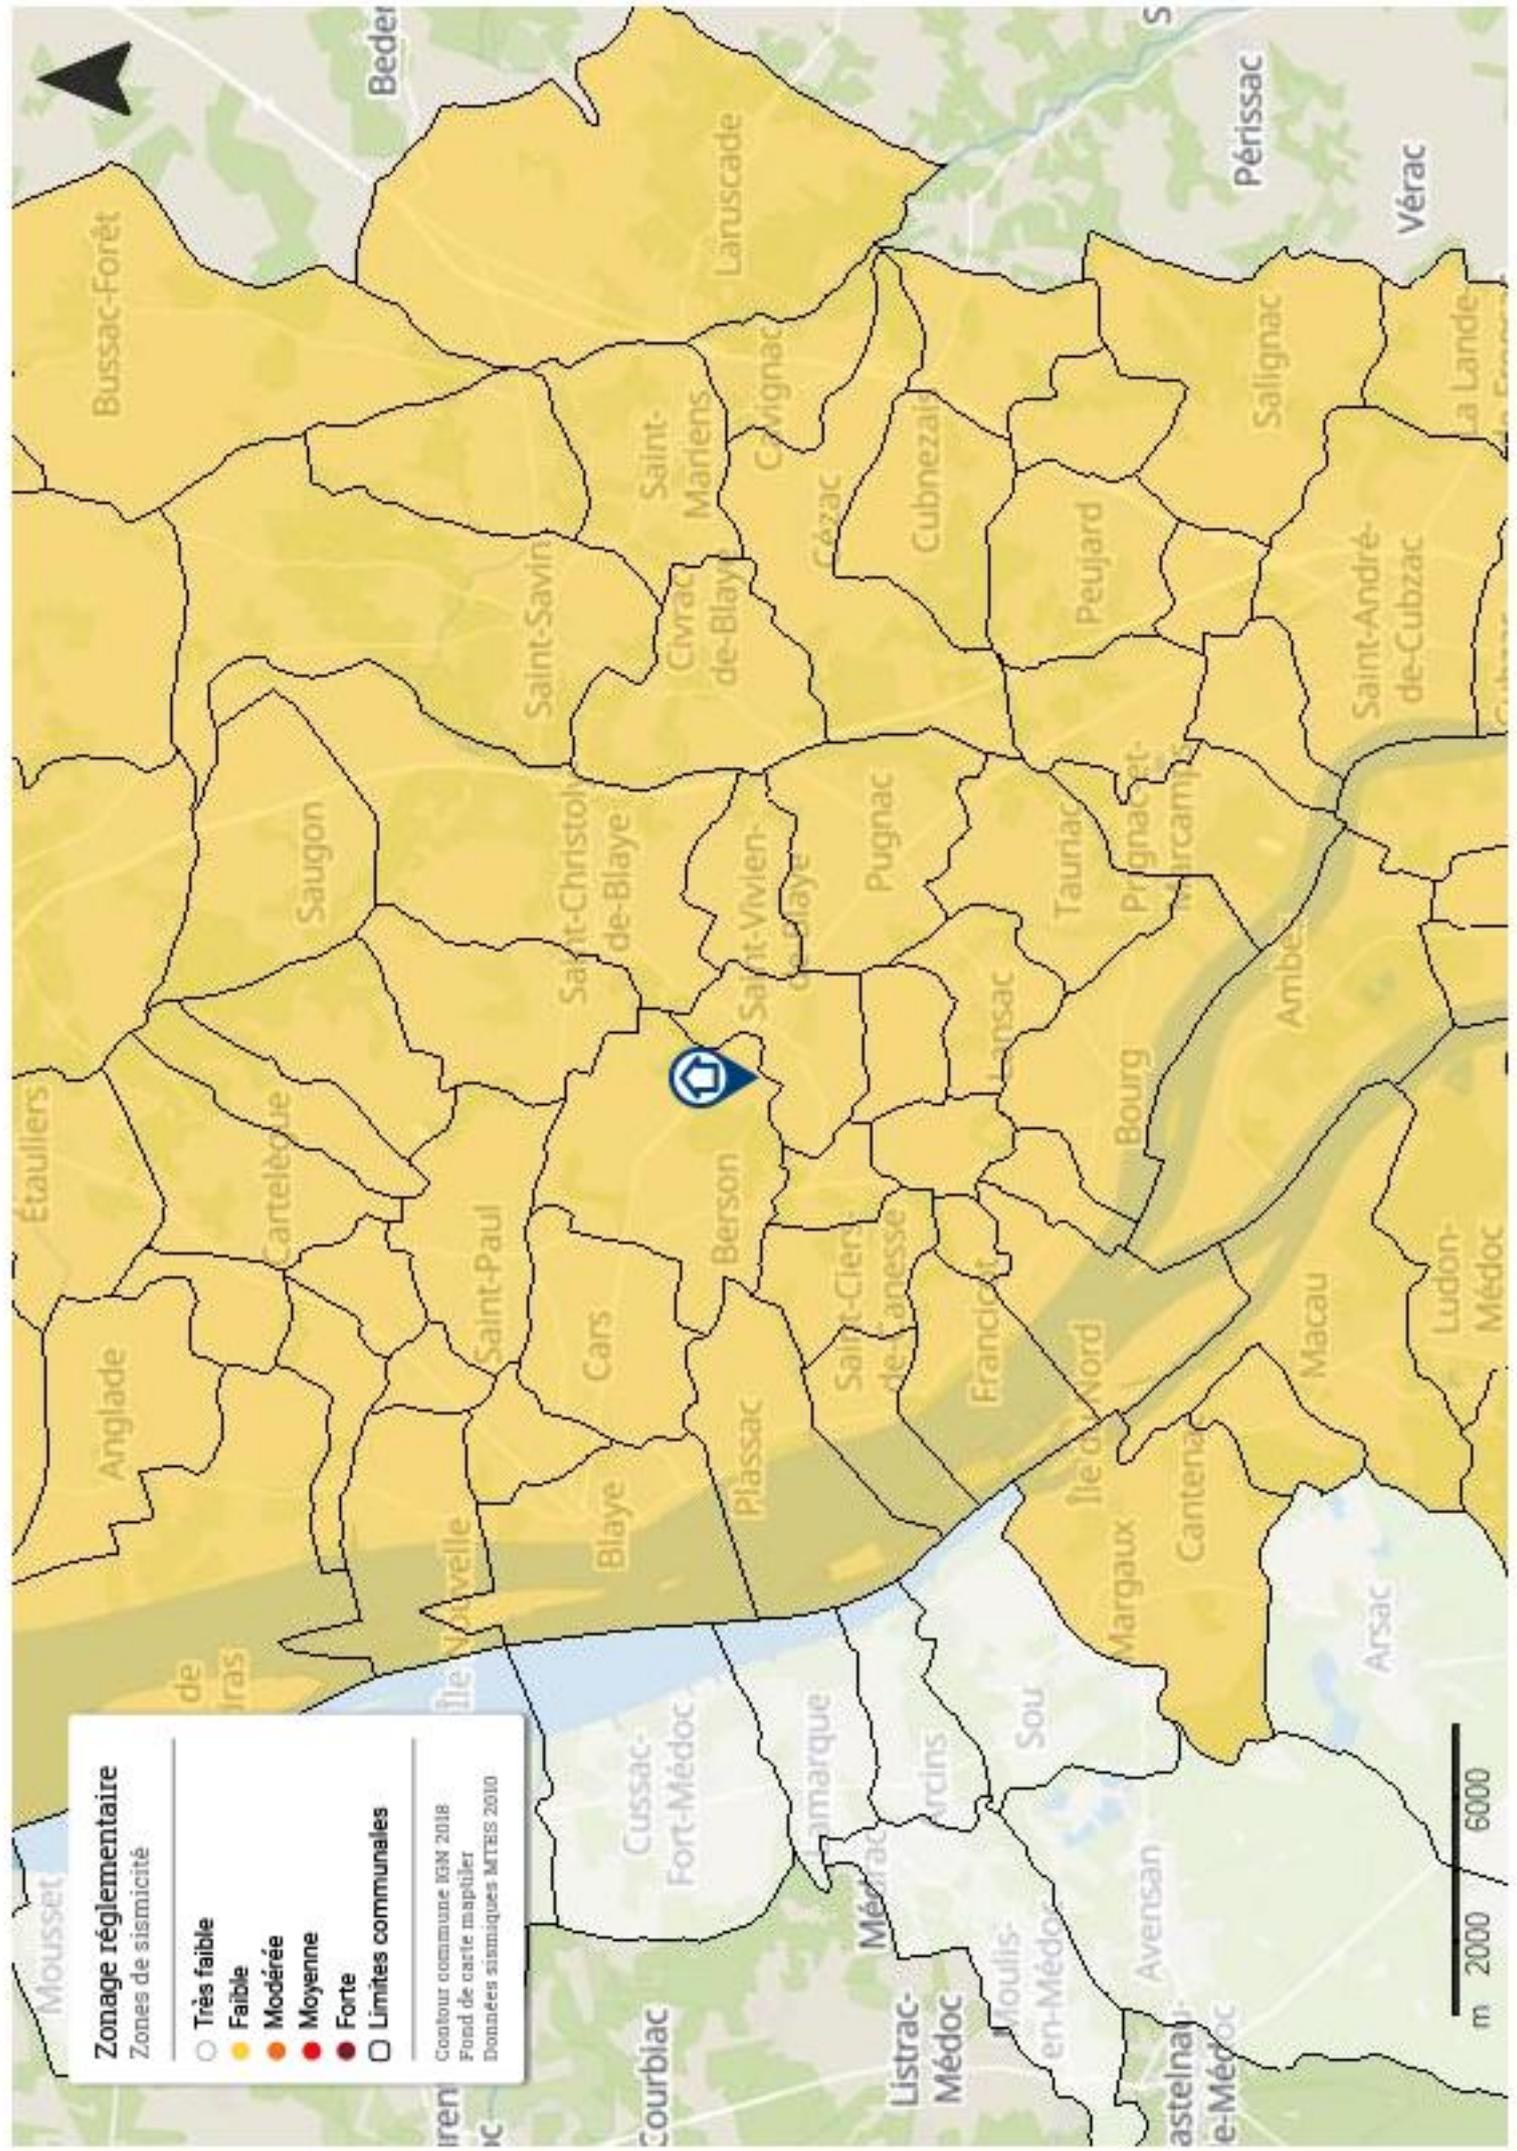

Zonage réglementaire
Zones de sismicité

- Très faible
- Faible
- Modérée
- Moyenne
- Forte
- Limites communales

Contour commune IGN 2018
Fond de carte mapitiler
Données sismiques MTEIS 2010

m 2000 6000